

GASPRO




Mantenimiento

Crowcon recomienda que todos sus productos sean llevados a servicio y calibración al menos cada 6 meses.

El servicio incluye:

- Cambio de sensores de ser necesario
- Inspección de componentes electrónicos
- Inspección de filtros y cambio en caso de requerirlo
- Inspección de empaques y sellos y cambio en caso de requerirlo
- Limpieza
- Calibración

Para recargar la batería del GASPRO se requiere:

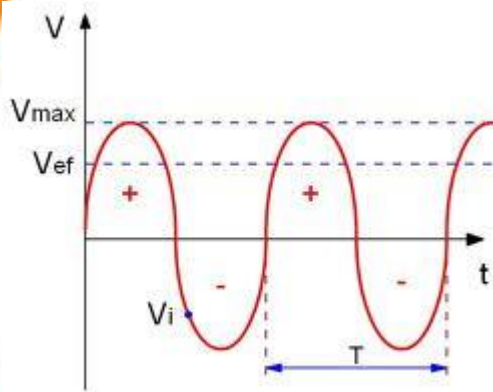

1. Corriente eléctrica de buena calidad a 110 – 220 V



2. El adaptador de corriente.



2. El conector de carga y comunicaciones

Enchufe el adaptador de corriente a la toma eléctrica y luego conecte el otro extremo del cable al orificio del conector de carga y comunicaciones



Conecte la bornera el GASPRO



Deslice suavemente la bornera por entre las canales hasta que sienta que ajustó a tope. Tenga cuidado de no hacer esto con fuerza para evitar romper algún componente.

Al cabo de unos minutos aparecerá el ícono de la batería en el centro de la pantalla.

En la medida que la batería se llena, las barras irán quedando fijas.

Cada barra representa dos horas de operación.



Mientras el GASPRO se recarga, cada 10 segundos un led color **ROJO** hará un flash. Cuando el GASPRO haya quedado recargado, el flash será de color **VERDE**